

Korte handleiding lasapparaat PE en PP-fittingen



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Denk aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Het gebruik van dit lasapparaat is enkel bedoeld voor binnen installaties. Ondergrondse toepassingen zijn verboden.
- Dit lasapparaat staat het lassen toe met electro-lasmoffen van, door de binneninstallatie-techniek goedgekeurde, afvoerbuizen uit PE van de fabrikanten Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo en Vulcathene-Euro.

Gebruiksaanwijzingen

- Dit lasapparaat wordt op een kring van 230 V, afgezekerd op 16A, aangesloten met de schakelaar uitgeschakeld, stand 0.
- Plaats de schakelaar op 1.
- Het apparaat voert daarna een zelftest uit. Alle drie de LEDs branden kort en tonen zo de functiebereidheid van het lasapparaat. Bovendien geeft de digitale display ca. 1 seconde lang de lasmodus H00 weer. De weergave en de LEDs gaan daarna weer uit.
- Dit microprocessorgestuurde lasapparaat regelt en bewaakt volautomatisch het lasproces, bepaalt de lastijd in overeenstemming met de omgevingstemperatuur.
- Plaats de schoongemaakte buiseinden stevig en voldoende diep in de mof. Vieze contacten leiden tot verkeerde lassen, bovendien leidt het tot oververhitting van de aansluitstekker. Na het contact met de fitting brandt de gele LED (fitting aangesloten). Tegelijkertijd wordt de lastijd op de display afgebeeld. Door het in werking stellen van het toestel met de groene starttoets wordt het lasproces in gang gezet. De lastijd eindigt (na ca. 80 s) als de groene LED brandt en het akoestische signaal twee keer hoorbaar is.
- Het lasproces is mislukt, als de rode LED (storing) brandt en een akoestisch signaal met intervaltoon hoorbaar is. Bovendien wordt er een foutmelding op de display weergegeven. Een fout is alleen met de rode stopstoets te herstellen.
- De afkoeltijd moet worden aangehouden naar opgave van de fittingproducent. Er moet op worden gelet dat de nog warme buis-fitting-verbinding gedurende deze tijd nog niet gebruikt of aangeraakt mag worden.
- Na het lasproces wordt de lasautomaat door onderbreking van de verbinding met de lasfitting, weer terug aan het begin van het lasproces geschakeld. Als beveiliging tegen per ongeluk dubbellen van dezelfde electro-lasmof moet zowel na een einde als ook na afbraak van een las, de automaat als eerste van de fitting verwijderd worden, zodat hij voor het volgende lassen gereed is.

Stopzetting

- Sluit het toestel niet af voor de groene LED aanstaat.
- Koppel de aansluitstekkers los van de mof en plaats de schakelaar op 0.
- Het toestel mag niet afgesproeid of onder water gezet worden.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.